

## Il crollo del 16-17 dicembre 2015 alla Punta Tre Amici (Macugnaga, Monte Rosa)

Marta Chiarle, Gianni Mortara, Andrea Tamburini, Davide Martelli, Luca Sergio, Daniele Cat Berro

19 gennaio 2016

## **Il crollo del 16-17 dicembre 2015 alla Punta Tre Amici (Macugnaga, Monte Rosa)**

Marta Chiarle, Gianni Mortara, Andrea Tamburini, Davide Martelli, Luca Sergio, Daniele Cat Berro

Nella notte tra il 16 e il 17 Dicembre 2015 una frana di grandi dimensioni si è staccata poco sotto la sommità della Punta Tre Amici, a quota 3400 m circa, nell'alto bacino del Ghiacciaio Settentrionale delle Locce (testata della Valle Anzasca, Monte Rosa; Fig. 3). Il materiale franato si è propagato lungo il versante, sino a raggiungere la sponda meridionale del Lago delle Locce, a quota 2300 m (Fig. 4 e 6). Un contrafforte roccioso alla base della nicchia di distacco ha determinato la suddivisione del materiale franato in due distinti rami, che a tratti sembrano mostrare un'attività indipendente. La frana ha coinvolto anche un settore di parete collocato dietro la porzione di nicchia di distacco visibile dal lago.



Figura 1 - Vista panoramica della frana della Punta Tre Amici nell'alto bacino del Ghiacciaio Settentrionale delle Locce (f. Marta Chiarle, 19.12.2015).



Figura 2 - Veduta aerea della nicchia di distacco, posta all'estremità orientale della cresta subpianeggiante della Punta Tre Amici (34253780 m) che, a destra, si raccorda alla Punta Gnifetti (4558 m). A sinistra, il Colle delle Locce che dà accesso all'alta Valsesia (f. Ettore Schranz, 28.12.2015).

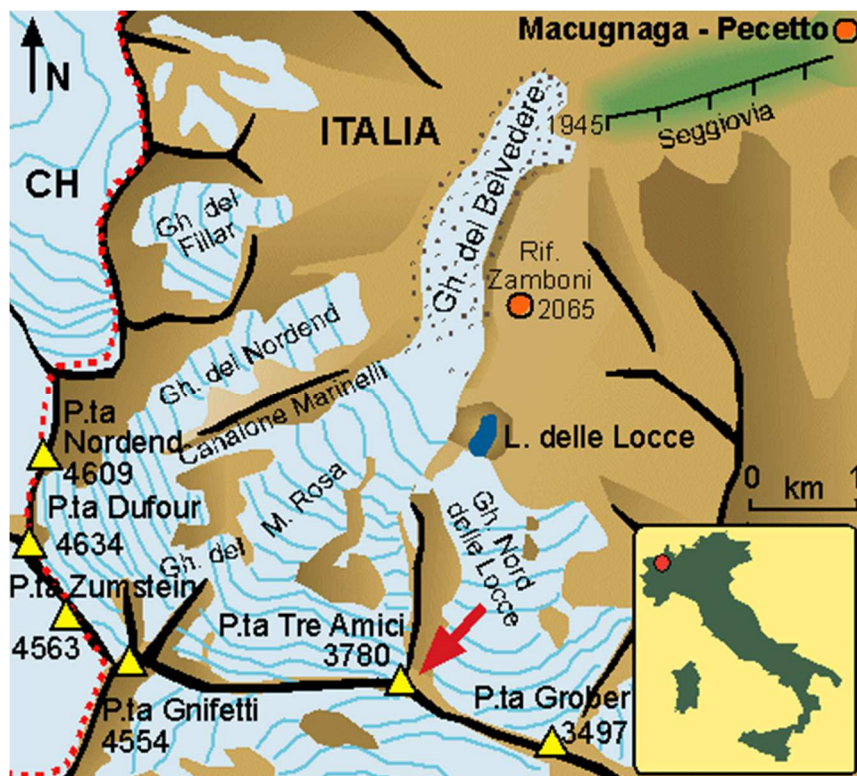


Figura 3 - Carta di inquadramento del bacino dei ghiacciai del Belvedere e delle Locce: la freccia rossa indica la posizione della nicchia di distacco della frana (dis. SMI).

E' in corso il reperimento e l'analisi delle registrazioni di alcune stazioni sismiche poste nell'area circostante quella del distacco. In via preliminare si può affermare che almeno tre sismometri hanno registrato un segnale attribuibile al distacco e alla messa in posto del materiale franato attorno alle ore 20:25 del 16 dicembre 2015.



Figura 4 - Vista frontale della frana ripresa il 17 dicembre 2015 da Gianni Tagliaferri dai ruderi dell'ex Rifugio Paradiso, sulla sommità della morena frontale del Ghiacciaio delle Locce. Lo scatto ha fissato anche la nube generata da una valanga.



Figura 5 - I due principali flussi di detrito generati dal crollo hanno ampiamente coperto il lato sinistro del Ghiacciaio Settentrionale delle Locce (sorvolo aereo di Ettore Schranz, 28.12.2015).



Figura 6 - Limiti dell'area interessata dalla frana (elaborazione di Stefano Perona). L'accumulo ventaglifforme si è distribuito sul sottostante Ghiacciaio delle Locce, arrestandosi sulla sponda meridionale del lago omonimo. Si può notare la ridottissima copertura nevosa, parzialmente colorata dalla nube polverosa generata dalla frana (f. Gianni Mortara, 19.12.2015).

Un'immagine antecedente l'evento (Fig. 7a) evidenzia come l'ammasso roccioso franato, costituito da paragneiss e graniti del Monte Rosa, corrispondesse ad un settore di parete rocciosa acclive e non glacializzata. Sono state tuttavia coinvolte anche porzioni sommitali del Ghiacciaio del Signal lungo il coronamento della nicchia di frana (Fig. 8).



Figure 7 a, b - Il confronto fotografico evidenzia la notevole trasformazione morfologica della parete a seguito del crollo che ha coinvolto anche un settore, non visibile, posto dietro la nicchia di distacco individuata dalle frecce rosse (sopra: foto in data novembre 2005, fonte [www.summitpost.org](http://www.summitpost.org); sotto: foto Gianni Mortara, 19.12.2015).



Figura 8 - Il margine netto e frastagliato del Ghiacciaio del Signal segue esattamente l'orlo della nicchia di distacco. Ciò lascia intendere che porzioni di ghiaccio di spessore plurimetrico siano state coinvolte nel crollo (foto P. Lometti, [www.lavalledelrosa.it](http://www.lavalledelrosa.it), 21.12.2015).

Il ramo più attivo della frana è risultato essere quello più occidentale, al cui sbocco si è formato un vistoso cono detritico. In occasione del sopralluogo effettuato il 19 dicembre 2015, nel canalone si sono osservate tracce evidenti del passaggio di acque di fusione (Fig. 9).



Figura 9 - Traccia lasciata da acqua di fusione nel grande canalone che collega la nicchia di distacco alla base del versante (f. Gianni Mortara, 19.12.2015).



Figura 10 - Il deposito di frana presenta settori a differente granulometria che localmente appare particolarmente grossolana, con blocchi di dimensioni metriche e plurimetriche (f. Andrea Tamburini, 01.01.2016).



Figura 11 - La parte distale dell'accumulo di frana (evidenziata in rosso) è in parte sovrascorsa sulla superficie ghiacciata del Lago delle Locce. Non si può escludere che, in assenza di questa tavola di ghiaccio spessa 1015 cm, l'impatto della frana nel lago avrebbe potuto generare un'onda di sommersione, sia pure di modesta energia (f. Gianni Mortara, 19.12.2015).



La nube di polvere prodotta dal crollo ha depositato una patina rossastra di spessore millimetrico sul manto nevoso circostante (Fig. 1213), propagandosi a valle fino a raggiungere la piana dell'Alpe Pedriola.



Figura 12 - I seracchi del Ghiacciaio Settentrionale delle Locce, ricoperti da un deposito di polvere di spessore millimetrico. In alto a destra è visibile parte dell'accumulo di frana (f. Gianni Mortara, 19.12.2015).



Figura 13 - Le impronte lasciate dalla guida alpina Lamberto Schranz durante il sopralluogo del 19 dicembre 2015 rivelano il sottile strato di polvere che ha ricoperto la superficie innevata (f. Marta Chiarle).

La webcam collocata dall'associazione Meteo Live VCO in collaborazione con il CNRISE alla biforcazione dei lobi terminali del Ghiacciaio del Belvedere, ha ripreso, alle prime luci del 17 dicembre, l'area coinvolta dal crollo (Fig. 14 b), nonché le ripetute scariche che si sono susseguite nei giorni e nelle settimane successive. Particolarmente degne di nota sono state le repliche del pomeriggio del 18 dicembre 2015, quando la nube polverosa, trasportata dal vento, ha raggiunto l'abitato di Macugnaga, e dell'8 gennaio 2016, intorno alle ore 12.30 (Fig. 15). La cortese disponibilità

del Sig. Luca Sergio, attento gestore della webcam e dell'annessa stazione meteorologica, ha consentito di accedere anche alle registrazioni precedenti l'evento (Fig. 14 a).



Figure 14 a, b - L'area interessata dal distacco il 15 dicembre (sinistra) e il 17 dicembre 2015 (destra) alle ore 7:46 (fonte: Meteo Live VCO).



Figura 15 - Immagine ripresa in diretta durante la prolungata replica dell'8 gennaio 2016, ore 12.30. Il contrasto cromatico con le aree innevate evidenzia i settori di frana maggiormente attivi (f. M. Cornaggia).

Alcune avvisaglie di instabilità del settore interessato dalla frana del dicembre 2015 erano state osservate a metà agosto 2015, quando una nevicata precoce in alta quota aveva consentito di notare una striscia di detriti proveniente dalla porzione mediosuperiore della Punta Tre Amici (fonte: Meteo Live VCO).



Figura 16 - La nicchia di distacco della frana ripresa dalla sommità della morena laterale destra del Ghiacciaio delle Locce il 1° gennaio 2016 (f. Andrea Tamburini).

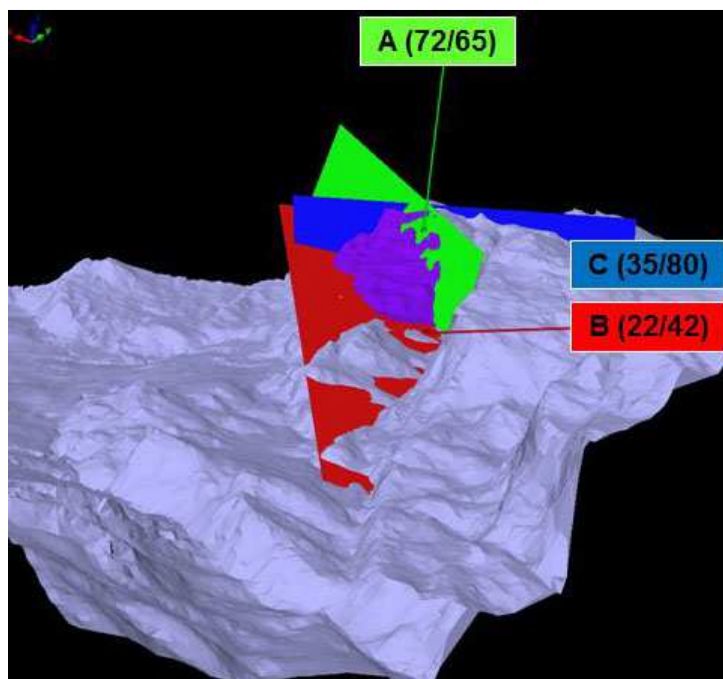


Figura 17 - Modello 3D della nicchia di distacco (DEM Lidar Regione Piemonte, 2010), che presenta la situazione precedente al crollo; i tre piani colorati ABC rappresentano schematicamente i limiti del volume crollato e corrispondono ai sistemi di discontinuità principali lungo i quali si è verificato presumibilmente il distacco. In colore viola il settore mancante (elaborazione di Davide Martelli).

Nelle due immagini qui sopra vengono rispettivamente proposte una ripresa di dettaglio della nicchia di distacco e il corrispondente modello tridimensionale ottenuto dall'elaborazione dei risultati del

volo Lidar Regione Piemonte 2010. Il modello tridimensionale (Fig. 17) si riferisce naturalmente alla situazione precedente al distacco, e la sua analisi ha consentito di effettuare una stima del volume crollato ed identificare, tra i sistemi di discontinuità che scompongono l'ammasso roccioso, quelli che possono aver avuto un ruolo nel controllare il fenomeno. Da un punto di vista geometrico, i sistemi di discontinuità individuati, attraversando l'ammasso roccioso, potrebbero isolare un ulteriore volume coinvolgente il settore orientale della Punta Tre Amici, non visibile nella ripresa fotografica di Fig. 16. Ci si potrebbero quindi aspettare ulteriori crolli di volume considerevole. Il continuo verificarsi di crolli, sia dalla nicchia di distacco principale che dal settore non visibile della porzione sommitale della Punta Tre Amici, assieme alle riprese della cima scattate da aereo (Fig. 18) e le osservazioni effettuate nel corso dei sopralluoghi alla frana, sembrerebbero confermare questa ipotesi. In base alle valutazioni preliminari effettuate, il volume crollato potrebbe essere dell'ordine dei 200.000 m<sup>3</sup>.



Figura 18 - Questa ripresa aerea consente la visione dell'intera nicchia di distacco, compresa la porzione più orientale, non osservabile dal fondovalle. Si possono apprezzare i principali sistemi di discontinuità che scompongono l'ammasso roccioso, il quale, localmente, si presenta molto fratturato e suscettibile di ulteriori crolli (f. Ettore Schranz, 28.12.2015).

L'evento attuale è la replica, ben più importante, del crollo che aveva già coinvolto la Punta Tre Amici il 26 settembre 2010 (Cat Berro et al., 2014; Mortara, 2010). In quell'occasione fu interessata la porzione più occidentale della parete (Fig. 19), già imbiancata da una nevicata precoce. L'accumulo di questa frana (circa 100.000 m<sup>3</sup> secondo Fischer et al., 2013) è stato totalmente obliterato dal crollo del dicembre 2015. Il settore di parete interessato dai crolli del 2010 e 2015 è caratterizzato da condizioni di permafrost, secondo quanto indicato nell'Alpine Permafrost Index Map (Boekli et al., 2012).



Figura 19 - (a sinistra) I settori di parete coinvolti dal crollo del 26 settembre 2010 (in rosso) e del 1617 dicembre 2015 (in giallo). F. Gianni Mortara, 29.09.2010.

Figura 20 - (a destra) L'accumulo della frana del 2010 si era arrestato a poche decine di metri dalla sponda del Lago delle Locce (f. Ettore Schranz, 26.09.2010).

Anomalie climatiche del periodo: breve raffreddamento in un periodo estremamente mite Il tardo autunno 2015 sulle Alpi è stato segnato da persistenti anticicloni subtropicali, dunque mitezza eccezionale e assenza di nevicate, come descritto in dettaglio in questo approfondimento. In particolare un periodo di tepori estremi si è osservato nei giorni intorno al 10 novembre (Fig. 21), di entità mai rilevata in precedenza in quel periodo, con temperature di circa 7 °C a circa 3000 m in libera atmosfera al di sopra del Nord Italia e del Monte Rosa, dunque con valori termici ampiamente sopra 0 °C e probabile presenza di acqua liquida ancora in circolazione anche alla quota del distacco della frana (circa 3400 m). A fine novembre è intervenuto un temporaneo intervallo freddo (15 °C a 3000 m) recato da un'irruzione di venti settentrionali, seguito da settimane nuovamente più miti in

dicembre, tuttavia senza più raggiungere gli estremi del mese precedente, mentre intanto continuava la straordinaria carenza di neve, limitata a pochi centimetri sui versanti in ombra.

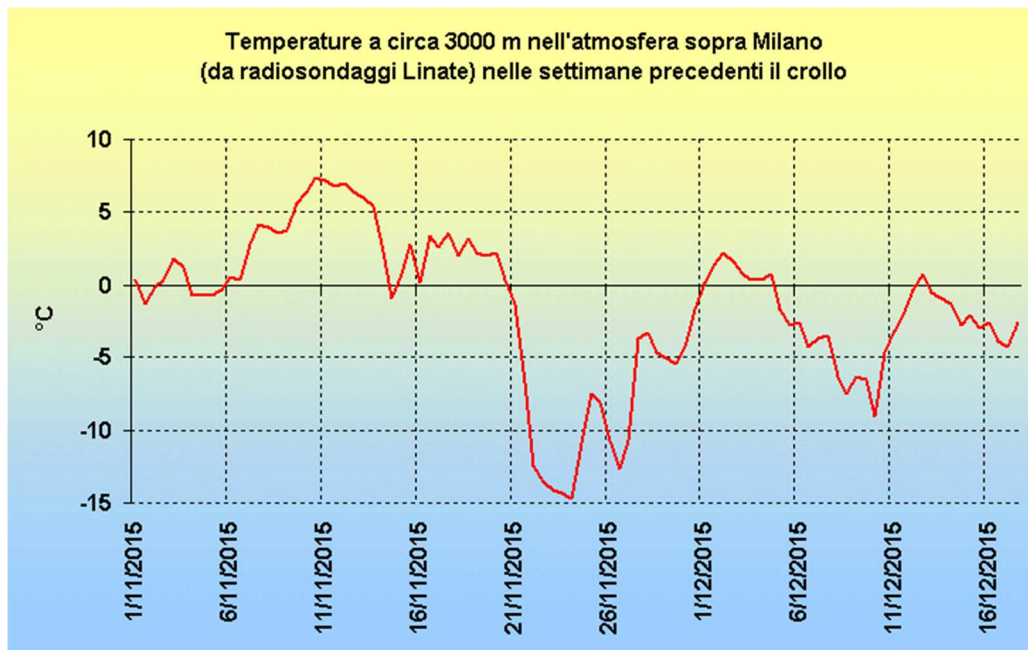


Figura 21 - Evoluzione delle temperature misurate tra il 1° novembre e il 17 dicembre 2015 a circa 3000 m tramite i radiosondaggi eseguiti all'aeroporto di MilanoLinate. Evidente la persistenza di temperature anomale, quasi sempre sopra 0 °C, nelle prime due decadi di novembre, seguite da un improvviso raffreddamento a fine mese, e poi dal ritorno di valori nuovamente più elevati (sebbene meno estremi) in dicembre (elaborazione dati SMI).

### Alcune considerazioni

Il versante della Punta Tre Amici che si affaccia sul Lago delle Locce denota da alcuni anni una manifesta instabilità naturale. Lo testimoniano sia gli importanti crolli del settembre 2010 e del dicembre 2015, sia le colate detritiche che, nel periodo estivo, prendono in carico il detrito di frana presente nei canali rocciosi e sul ghiacciaio, espandendosi alla base del versante prevalentemente in direzione del Lago delle Locce. Al momento, in assenza di un accurato controllo visivo ravvicinato, non è possibile stabilire con precisione:

- 1) la reale estensione dell'area in frana e quindi i volumi rocciosi effettivamente coinvolti;
- 2) lo spessore dell'accumulo;
- 3) l'assetto geostrutturale e lo stato di fratturazione dell'ammasso roccioso in prossimità della nicchia di distacco;
- 4) l'eventuale presenza di fessure perimetrali di neoformazione e di ghiaccio interstiziale.

Con riferimento all'andamento delle temperature nelle settimane precedenti l'evento (Fig. 21), si può avanzare l'ipotesi che la causa di questo tipo di fenomeni sia da ricercare non tanto direttamente nei tepori eccezionali che nel complesso hanno caratterizzato il periodo, quanto nel temporaneo ma considerevole abbassamento della quota dell'isoterma 0 °C registrato nell'ultima decade di novembre. Il conseguente congelamento potrebbe aver temporaneamente sigillato in prossimità della superficie le vie di deflusso dell'acqua circolante entro il reticolo di fratture che scompongono l'ammasso roccioso, provocando l'aumento delle pressioni interstiziali all'interno dell'ammasso stesso e causandone la destabilizzazione. Tale meccanismo è stato invocato in più occasioni per spiegare il verificarsi di fenomeni di crollo in altri settori della catena alpina occidentale all'inizio della stagione invernale (Mont Crammont, 24 dicembre 2008; Brenva, 18 gennaio 1997). Con il ritorno della stagione primaverile e del disgelo, valanghe, acque di fusione nivoglaciale e piogge potrebbero mobilitare il materiale di frana presente sul versante roccioso. In tal caso colate detritiche potrebbero

raggiungere il Ghiacciaio delle Locce e le sponde del lago omonimo, né si possono escludere altri crolli rocciosi.



Figura 22 - Nel luglio 2011 un forte evento pluviometrico in quota ha mobilizzato l'accumulo della frana del 2010 generando una notevole colata detritica che si è in parte sovrapposta all'accumulo stesso. Eventi come questi stanno conferendo al Ghiacciaio Settentrionale delle Locce l'aspetto tipico di un "ghiacciaio nero", o debriscovered glacier (f. Gianni Mortara).

I fenomeni qui descritti possono costituire motivo di rischio per quanti sostano o transitano alla base del versante o lungo la sponda meridionale del Lago delle Locce, settore frequentato in ogni stagione dell'anno da escursionisti, alpinisti, scialpinisti (Fig. 2324). Va anche valutata la possibilità che la configurazione morfologica assunta dal versante a seguito del crollo sia predisponente all'innescò di valanghe da un settore in precedenza non interessato. Inoltre, la presenza del Lago delle Locce al piede del versante rappresenta un elemento di ulteriore criticità nel caso in cui dovessero verificarsi crolli di dimensioni superiori a quello del dicembre 2015, per la possibilità che si producano onde anomale nel lago. Si consideri anche che l'attuale sfioratore del lago si presenta in condizioni di per sé critiche, a seguito degli effetti di erosione rimontante documentati nel corso di questi ultimi anni.





Figura 23 - Il Lago delle Locce e la testata del bacino glaciale omonimo, il 20 giugno 2013 (f. Francesco Rota Nodari, SGL). Nonostante l'aspetto ancora pienamente invernale, alla base della parete della Punta Tre Amici sono già presenti accumuli detritici di neoformazione allo sbocco del canale coinvolto dal crollo del settembre 2010 (e nuovamente nel dicembre 2015).



Figura 24 - L'accumulo di valanga abitualmente presente fino a inizio estate sulla sponda meridionale del Lago delle Locce costituisce un forte richiamo per gli escursionisti. Nell'immagine si notano numerose persone sostare incautamente proprio nella zona di arresto delle frane del settembre 2010 e del dicembre 2015, nonché della colata detritica del luglio 2011 (f. Marta Chiarle, 20.08.2013).

Il crollo del dicembre 2015 non rappresenta un fenomeno straordinario per l'ambiente in cui si è sviluppato. Gli ambienti glacializzati e in via di deglaciazione si sono infatti dimostrati in questi ultimi anni particolarmente vulnerabili alle modificazioni climatiche e ambientali in atto per effetto del riscaldamento globale. Il bacino glaciale del Belvedere, in particolare, è stato teatro negli ultimi 1015 anni di una considerevole sequenza di episodi d'instabilità di varia natura (rotte glaciali, valanghe di ghiaccio e di roccia, collassi di morene, colate detritiche) che, tutti, hanno trovato condizioni predisponenti nei rapidi cambiamenti avvenuti a carico della criosfera (neve, ghiacciai e permafrost), con particolare intensità a partire dagli Anni 1990 (Mortara & Tamburini, 2009). Considerando il trend in atto a scala globale, fenomeni d'instabilità come quello qui analizzato potrebbero riproporsi nello stesso settore o in altre parti dell'ampia testata della Valle Anzasca ed è pertanto opportuno mantenere un elevato grado di attenzione sull'area, al fine di consentire una frequentazione in ragionevoli condizioni di sicurezza di uno dei più affascinanti ambienti delle Alpi.

 
## Bibliografia

- Boeckli L., Brenning A., Gruber S., Noetzli J., 2012 Permafrost distribution in the European Alps: calculation and evaluation of an index map and summary statistics. *The Cryosphere*, 6, 807820.

- Cat Berro D., Mercalli L., Mortara G., Tamburini A., Mosello R., Rogora M., 2014 I ghiacciai dell'Ossola: una breve sintesi. *Nimbus*, XXII, 72, 130138.
- Fischer L., Huggel C., Käab A., Haeberli W., 2013 Slope failures and erosion rates on a glacierized highmountain face under climate changes. *Earth Surf. Process. Landforms*, 38, 836846.
- Mortara G. Il crollo del 26 Settembre 2010 dai contrafforti nordorientali della Punta Tre Amici (testata della Valle Anzasca, Macugnaga). CNRIrpi Torino, Rapporto inedito, 12 ottobre 2010.
- Mortara G., Tamburini A., a cura di, 2009 Il Ghiacciaio del Belvedere e l'emergenza del Lago Effimero. SMS, Collana Memorie dell'Atmosfera, n.8, 190 pp.

### **Ringraziamenti**

Si ringraziano per la preziosa collaborazione: Lamberto e Ettore Schranz, Clarissa Sgarbi, Gianni Tagliaferri, Maurizio Vittone, Luigi Corsi, il personale della seggiovia del Belvedere, Massimo Cornaggia, Piero Lometti, Michela Rogora, Stefano Perona, Paolo Federici.



- <http://www.imageosrl.com/>
- <http://www.glaciologia.it/>
- <http://geoclimalp.irpi.cnr.it/index.php/en/>
- <http://www.nimbus.it/>
- <http://www.ise.cnr.it/>
- <http://www.meteolivevco.it/>

Il contenuto di questo lavoro è disponibile anche alla pagina internet  
[http://www.nimbus.it/ghiacciai/2016/160119\\_CrolloTreAmici.htm](http://www.nimbus.it/ghiacciai/2016/160119_CrolloTreAmici.htm)